


Anzumerken ist, dass der Winddruck im Positiv von 95 mm auf 105 mm erhöht wurde, im Pedal von 100 auf 115 mm. Der Winddruck im Hauptwerk blieb unverändert.

Mit der Restaurierungsfirma sollte ein Stimm- und Wartungsvertrag abgeschlossen werden.

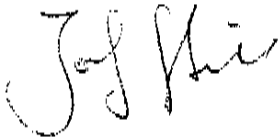

Josef Still
Domorganist
Orgelsachverständiger des Bistums Trier

zur Kenntnisnahme:

Amt für Kirchliche Denkmalpflege
- durch Hauspost -

Gerhard Walcker-Mayer
Orgelbaumeister
Eschringerstraße 7
66271 Bliesransbach

Prof. Andreas Rothkopf
Orgeldenkmalpflege Saarland
Scheidter Str. 119
66123 Saarbrücken




BISTUM
TRIER

Bischöfliches
Generalvikariat

Bischöfliches Generalvikariat - Postfach 1540 - 54203 Trier

Katholisches Pfarramt
Zum Striedt 16
66589 Wemmetsweiler

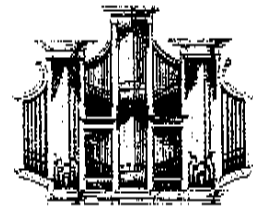

ZB 1.1.1.b
Orgelsachverständige

Datum

Montag, 14. Januar 2008
0651 7105 508 Fax 0651 41455
e-Mail: Josef.Still@t-online.de

Amtliche Prüfung der restaurierten Orgel in Wemmetsweiler, St. Michael (ursprüngl. Walcker 1903)

Das Instrument wurde von der Orgelbauwerkstätte Gerhard Walcker-Mayer im Jahre 2006 renoviert. Der Unterzeichnende hat das Werk am 4.9.06 in Anwesenheit von Herrn OBM Walcker-Mayer geprüft und am 28.6.07 nachgeprüft.

Grundlagen der Restaurierung waren:

- Kostenangebot vom 2.4.2005
- Nachtragsangebot vom 22.11.2005 (Setzerkombinationen)
- Genehmigungsbescheide vom 13.1.2006 und für Mehrkosten vom 26.10.2006

Die Orgel ist vertragsgemäß restauriert worden. Sie ist klanglich, konstruktiv und handwerklich sowie hinsichtlich der verwendeten Materialien von bester Qualität.

Die Arbeiten erfolgten gemäß dem Angebot und dem Nachtragsangebot. Die Rechnung ist in Ordnung. Einer Absprache gemäß entstanden Mehrkosten aufgrund zwei neuer Bälge (je 3.800 EURO) und einer neuen Orgelbank (800 EURO)

Das Instrument war am 28.6.07 nach Durchführung einiger Verbesserungen nahezu in einwandfreiem Zustand.

Folgende Dinge sollten noch in Ordnung gebracht werden:

- II. Manual: D repetiert schlecht.
- Tastengeräusche in Pedal bei Gis. Pedalmechaniken Fs und A quietschen.
- Reg. 10: f^o verstimmt
- Reg. 12: g' unruhig
- Reg. 14: g' Luftrauschen
- Reg. 24 + 26: b'' und g''' schweben nicht.

Nach Beseitigung dieser Mängel kann die Abnahme der Orgel durch die Kirchengemeinde empfohlen werden. Herr Organist Kochems wird mir mitteilen, wenn die Dinge in Ordnung gebracht sind.